

Plomberie Chauffage

ihadadene.com

Rouiba Alger

Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage, électricité, produits d'entretien

Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de Rouiba.

Notre clientèle nous fait confiance grâce à notre sérieux et à une vaste expérience, acquise au cours des années.

Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer au mieux vos divers travaux.

Acheter en toute confiance
"qualité prix garantie"

Contact

 [0550 08 11 52](tel:0550081152)

contactihad@gmail.com

www.ihadadene.com

Horaires d'Ouvertures
Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00

Coopérative immobilière les orangers
Route du nouveau stade Rouiba Alger

[Itinéraire](#)



CODE PANNE CHAUDIERE FERROLI



A01: Le brûleur ne s'allume pas Manque d'alimentation de gaz Anomalie électrode d'allumage/de détection Vanne à gaz défectueuse Pression gaz du réseau insuffisante
الموقد لا يشعل عدم وجود الغاز إمدادات الإشعال الكهربائي / عطل في جهاز الاستشعار صمام الغاز

خاطيء شبكة الغاز الضغط غير كافية

SOLUTION : Contrôler l'arrivée régulière du gaz à la chaudière et que l'air est éliminé des tuyaux

Contrôler que les électrodes soient correctement câblées, positionnées et non incrustées

Contrôler et remplacer si nécessaire la vanne à gaz

تحقق من الإمداد المنتظم بالغاز إلى المرجل وإزالته من الأنابيب

تأكد من أن الأقطاب الكهربائية موصلة بشكل صحيح وموضعة وغير مطعمة فحص واستبدال إذا كان من الضروري صمام الغاز

A02 : Présence de la flamme brûleur éteint

وجود اللهب الموقد انطفأت

A03 : Protection contre la surchauffe

شغيل أكثر من درجات الحرارة الحماية

SOLUTION : Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage

تحقق من المواقع الصحيحة وتشغيل جهاز استشعار درجة الحرارة

A04: Intervention sécurité du conduit d'évacuation des fumées

تدخل السلامة من المداخن

SOLUTION : Anomalie F07 générée 3 fois les dernières 24 heures

Contrôler l'échangeur

ثلاث مرات في آخر 24 ساعة F07 تم إنشاء الانحرافات

تحقق من المبادل

A05 : Intervention protection ventilateur مروحة حماية التدخل

SOLUTION : Anomalie F15 générée pendant 1 heure consécutive Vérifier le ventilateur

الشاذة ولدت لمدة 1 ساعة على التوالي

A06 : Absence de flamme après la phase d'allumage (6 fois en 4min.)

(لا شعلة بعد مرحلة الاشتعال (6 مرات في 4 دقائق)

SOLUTION : Contrôler la position de l'électrode d'ionisation et la remplacer éventuellement

Contrôler le brûleur

Vérifier le tarage Offset à la puissance minimale

Libérer la cheminée, les conduits d'évacuation de fumées et l'entrée de l'air et des terminaux

تحقق من موضع قطب التأين واستبدله إذا لزم الأمر تحقق من الناسخ تحقق من إعداد الإزاحة بأقل طاقة حرر المدخنة ،

وأنايبب المداخن ومدخل الهواء والمحطات الطرفية

F07 : Température fumées élevée درجة حرارة الدخان العالية

SOLUTION : La sonde des fumées relève une température excessive

Contrôler l'échangeur

مسبار غاز المداخن يظهر درجة حرارة مفرطة

تحقق من المبادل

F10 : Anomalie capteur départ 1

الاستشعار الشاذ بداية 1

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer le capteur

تحقق من الأسلاك أو استبدل جهاز الاستشعار

F11 : Anomalie capteur de retour

عودة شذوذ الاستشعار

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer le capteur retour

تحقق من الأسلاك أو استبدل جهاز استشعار الإرجاع

F12 : Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire

شذوذ في مستشعر الماء الساخن

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer le capteur sanitaire

تحقق من الأسلاك أو استبدال جهاز الاستشعار الصحي

F13 : Anomalie sonde fumée

الدخان التحقيق الشذوذ

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer la sonde de fumée

تحقق من الأسلاك أو استبدال مسبار الدخان

F14 : Anomalie capteur départ 2

الاستشعار الشاذة تبدأ 2

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer le capteur départ 2

تحقق من الأسلاك أو استبدال مستشعر البدء 2

F15 : Anomalie ventilateur مروحة الشذوذ

Absence de tension alimentation 230V

SOLUTION : Vérifier le câblage du connecteur 8 pôles Signal tachymètre interrompu Vérifier le câblage du connecteur 8 pôles Ventilateur endommagé Vérifier le ventilateur

لا يوجد مصدر طاقة 230 فولت تحقق من توصيل الموصل ذو 8 أقطاب تمت مقاطعة إشارة مقياس سرعة الدوران افحص توصيل الموصل ذو 8 سنون مروحة تالفة تحقق من المروحة

F34 : Tension d'alimentation inférieure à 170V

امدادات التيار الكهربائي أقل من 170 فولت

SOLUTION : Vérifier l'installation électrique

تحقق من التركيبات الكهربائية

F35 : Fréquence de réseau anormale تردد الشبكة غير طبيعي

Problèmes au réseau électrique.

SOLUTION : Vérifier l'installation électrique

مشاكل مع شبكة الكهرباء. تحقق من التركيبات الكهربائية

F37 : Pression eau installation incorrecte تركيب ضغط المياه غير صحيح

SOLUTION : Pression trop basse Remplir l'installation Pressostat eau non relié ou endommagé Vérifier le capteur

الضغط منخفض للغاية املاً ترأيب مفتاح ضغط الماء غير متصل أو تالف

F39 : Anomalie sonde extérieure Sonde endommagée ou court-circuit câblage

SOLUTION : Contrôler le câblage ou remplacer le capteur

خطأ في أجهزة الاستشعار الخارجية التالف أو أسلاك دائرة قصر تحقق من توصيل الأسلاك أو استبدال الاستشعار

Sonde endommagée ou court-circuit câblage

Contrôler le câblage ou remplacer le capteur Sonde débranchée après l'activation de la fonction "température évolutive" Rebrancher la sonde extérieure ou désactiver la fonction "température évolutive"

المسبار التالف أو أسلاك كهربائية قصيرة

تحقق من الأسلاك أو استبدال جهاز الاستشعار

فحص قطع بعد تفعيل الوظيفة "درجة الحرارة التطورية" أعد توصيل المستشعر الخارجي أو ألق تنشيط وظيفة "درجة الحرارة التدريجية"

A41 : Positionnement des capteurs

تحديد المواقع من أجهزة الاستشعار

Capteur départ débranché de la tuyauterie

SOLUTION : Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage

مستشعر التدفق غير المتصل بالمواسير يُراعى التحقق من الموضع الصحيح لتشغيل جهاز استشعار درجة حرارة التسخين

A42 : Anomalie capteur de température chauffage Capteur endommagé

شذوذ استشعار درجة الحرارة التدفئة

SOLUTION : Remplacer le capteur

مستشعر تالف ، استبدل المستشعر

A43 : Déclenchement de de la protection échangeur.Absence de circulation H2O dans l'installation

أثار حماية المبادلات

SOLUTION : Vérifier le circulateur Présence d'air dans l'installation Purger l'installation

في النظام تحقق من دوران وجود الهواء في التثبيت تطهير التثبيت H2O لا يوجد تداول

F52 : Anomalie capteur de température chauffage. Capteur endommagé

شذوذ استشعار درجة الحرارة التدفئة

SOLUTION : Remplacer le capteur

مستشعر تالف استبدل جهاز الاستشعار

A61 : Anomalie unité électronique ABM03

وحدة الكترونية شاذة

SOLUTION : Contrôler la mise à la terre ou remplacer la carte

تحقق من التأريض أو استبدل اللوحة ABM03 خطأ داخلي في الوحدة

A62 : Absence de communication entre unité électronique et vanne à gaz

لا يوجد اتصال بين الوحدة الإلكترونية وصمام الغاز

SOLUTION : Unité de commande déconnectée Connecter l'unité électronique à la vanne à gaz

Vanne endommagée Remplacer la vanne à gaz

وحدة التحكم غير متصلة وصل الوحدة الإلكترونية بصمام الغاز صمام تالف استبدل صمام الغاز

A63 F64 A65 F66 : Anomalie unité électronique ABM03

وحدة الكترونية شاذة ABM03

SOLUTION : Contrôler la mise à la terre et remplacer l'unité.

تحقق من التأريض واستبدال الوحدة ABM03 خطأ داخلي في الوحدة الإلكترونية.

A23 A24 F20 F21 A26 F40 F47: Anomalie paramètres carte. Mauvais paramétrage de la carte

بطاقة إعدادات الشذوذ

SOLUTION : Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte.

إعداد خاطئ للبطاقة افحص وتعديل ربما معلمة البطاقة

Besoin d'un réparateur
[0550 08 11 52](tel:0550081152)

[Telecharger l'Application ihadadene](#)

